




BMW SERIA 3 E46 4D coupe
BMW SERIA 3 E46 compact

04/1998 - 2005
06/2001 - 2005

Cat. No. **B/007**

e20

e20*94/20*0514*00

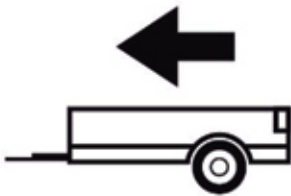

1800Kg



75Kg

D = 9,51kN


D (kN) =
$$\frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$



MAX kg x MAX kg



MAX kg + MAX kg

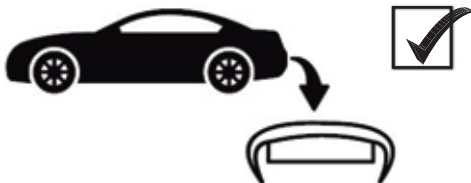


IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

tel. +48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

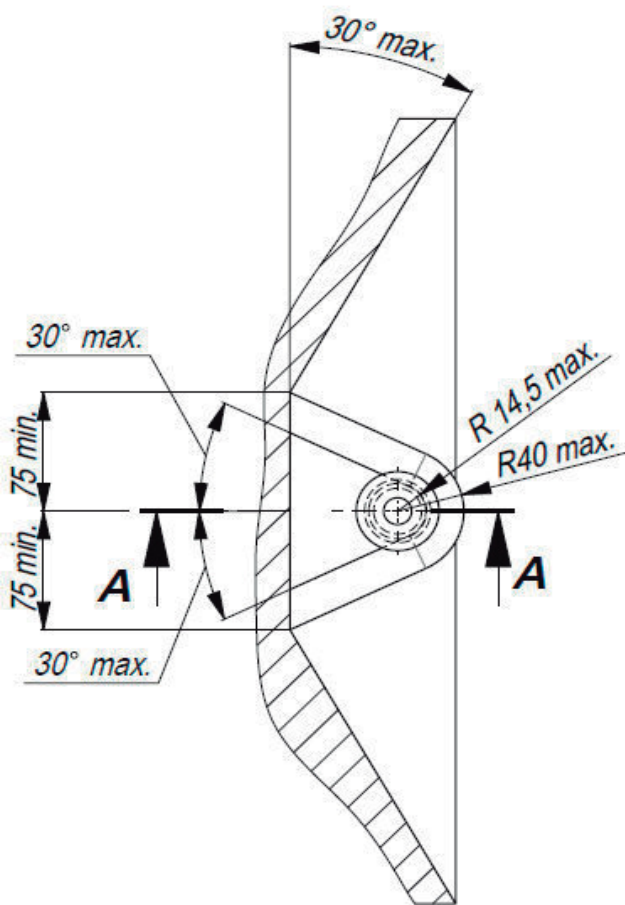

PRZEKRÓJ A-A

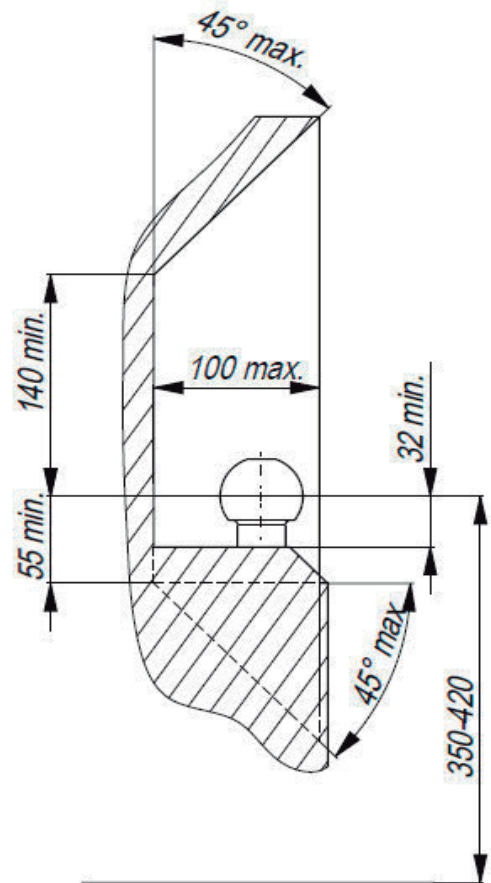

PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

F L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gewährleisten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8)
Torque settings for nuts and bolts (8.8)

M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm




Śruba M10x50-8.8 ; Bolt
 Podkł. spręż. 10,2 ; Spring Washer
 Podkł. okr. Ø30xØ10,5x3 ; Plain Washer





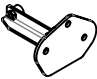







Śruba M10x40-8.8 ; Bolt
 Podkł. spręż. 10,2 ; Spring Washer
 Podkł. okr. Ø30xØ10,5x3 ; Plain Washer

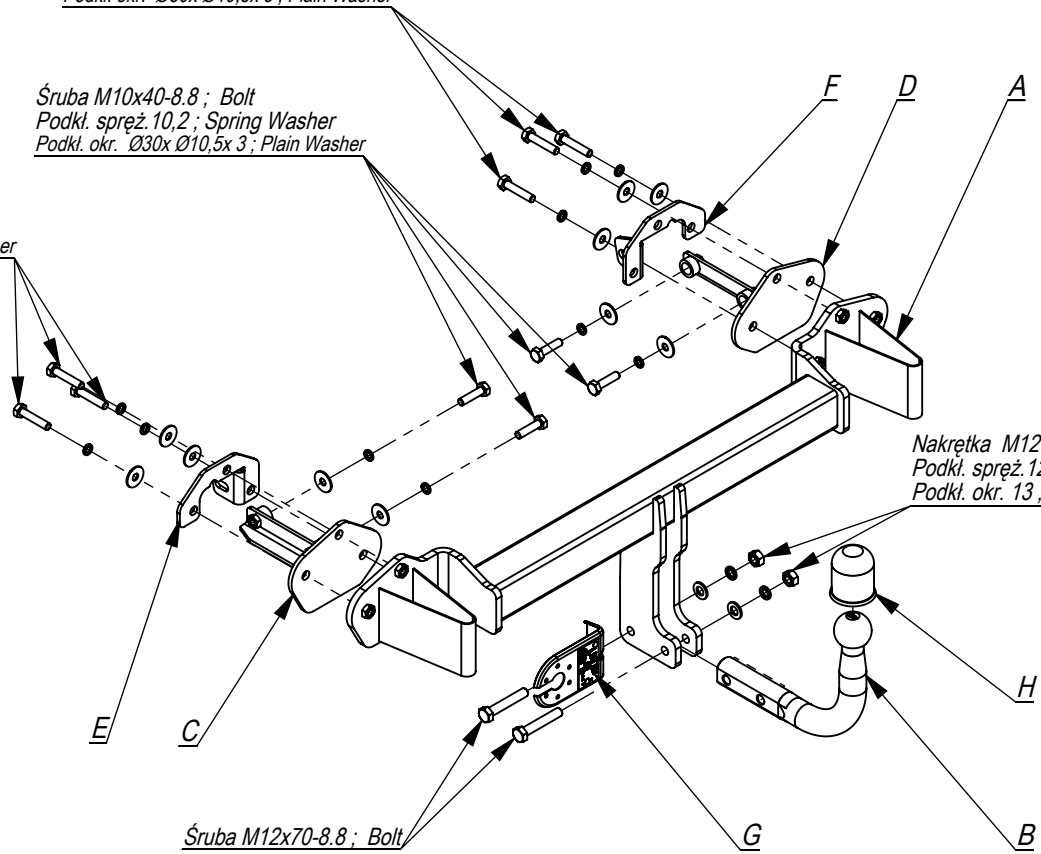Śruba M10x50-8.8 ; Bolt
 Podkł. spręż. 10,2 ; Spring Washer
 Podkł. okr. Ø30xØ10,5x3 ; Plain Washer

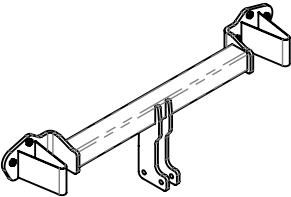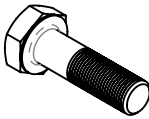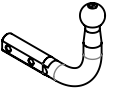Nakrętka M12 : Nut
 Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer
 Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

Śruba M12x70-8.8 ; Bolt



	A	x1		M12x70	2
				M10x50	6
				M10x40	4
	B	x1		M12	2
				Ø30xØ10,5x3	10
	C	x1		13	2
				12,2	2
	D	x1		10,2	10
	E	x1			
	F	x1			
	G	x1			
	H	x1			


Śruba M10x50-8.8 ; Bolt
Podkł. spręż. 10.2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Śruba M10x40-8.8 ; Bolt
Podkł. spręż. 10.2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Śruba M10x50-8.8 ; Bolt
Podkł. spręż. 10.2 ; Spring Washer
Podkł. okr. Ø30x Ø10,5x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut
Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer
Podkł. okr. 13 ; Plain Washer

Śruba M12x70-8.8 ; Bolt

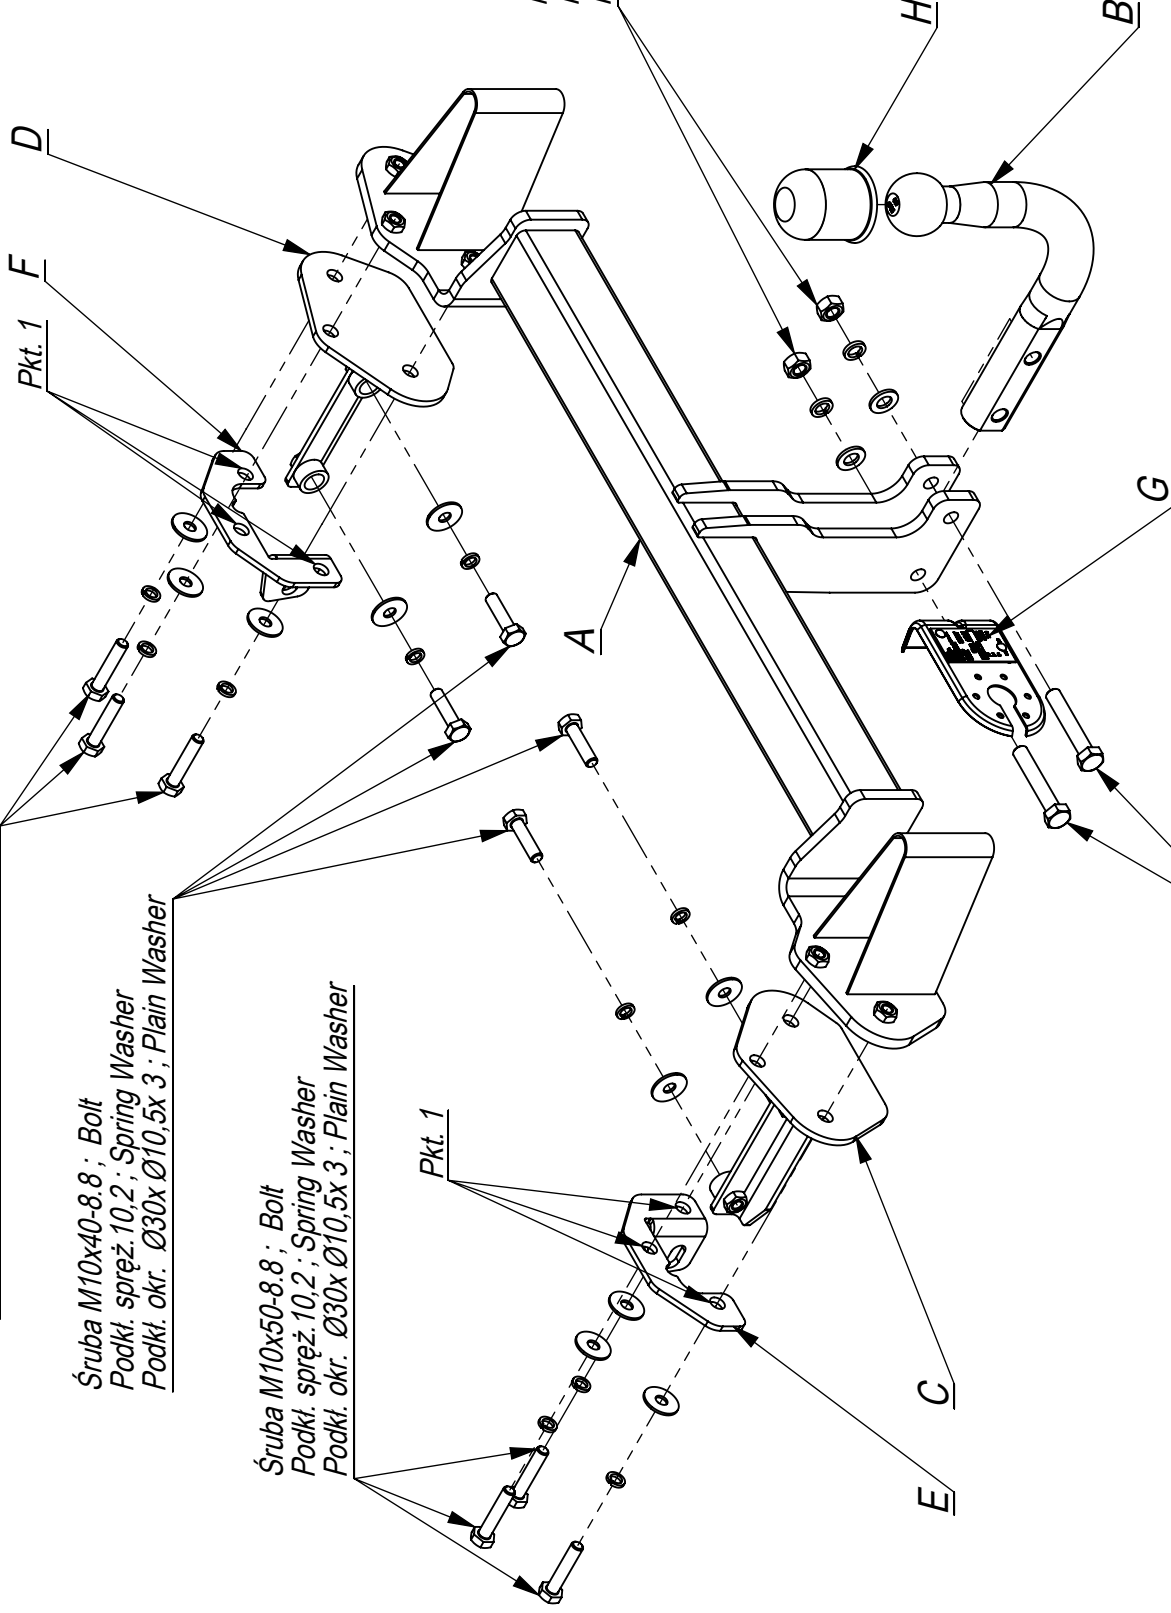

- Odkręcić zderzak .
- W bagażniku zdemonstrować osłony tylnego pasa oraz podłogi.
- Odkręcić belkę zderzeniową
- Elementy D i C wsunąć w podłużnicę.
- Przyłożyć belkę haka A tak aby otwory pokrywały się z otworami w elementach D i C oraz z otworami w tylnym pasie.
- Przyłożyć do tylnego pasa od strony bagażnika elementy haka E i F i skrócić śrubami M10x50 8.8
- Elementy D i C przykręcić w bagażniku do boku podłużnic śrubami M10x40 8.8
- Przykręcić zderzak .
- Dokręcić kulę i podstawę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.

- Unscrew the bumper.
- Disassemble the shields of the rear belt and floor in the boot.
- Unscrew the bumper bar.
- Insert the elements D and C in the metal clamps.
- Put the main bar A in this way, so the holes agree with the holes in the elements D and C and with the holes in the rear belt.
- Put the elements E and F to the rear belt from the side of the boot and screw with bolts M10x50 8.8.
- Screw the elements D and C to the side of the metal clamps in boot with bolts M10x40 8.8.
- Screw the bumper.
- Fix the ball and electric plate.
- Connect the electric wires.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.

- Dévisser le pare-chocs.
- Démonter les protections de la bande postérieure et du plancher dans le coffre.
- Dévisser la poutre de chocs.
- Insérer les éléments D,C dans la longeron.
- Mettre la poutre du crochet d'attelage A pour que les trous soient adjacents aux trous dans les elements D et C et aux trous dans la bande postérieure.
- Mettre les éléments du crochet d'attelage E et F à la bande posterieure du côté du coffre et visser avec les boulons M10x50 8.8.
- Visser les éléments D et C dans le coffre aux bords des longerons avec les boulons M10x45 8.8.
- Poser le pare-chocs.
- Visser le crochet d'attelage et socle de prise électrique.
- Raccorder le circuit électrique.
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.

