




06/2013 -

TOYOTA COROLLA 4D (E18)


Cat. No. T/061

E20

E20-55R-01

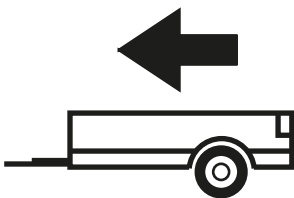

1300Kg

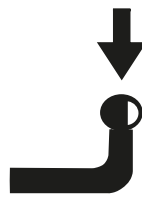

75Kg

D = 8,60kN

D (kN) =





MAX kg x MAX kg

x 0,00981



MAX kg + MAX kg

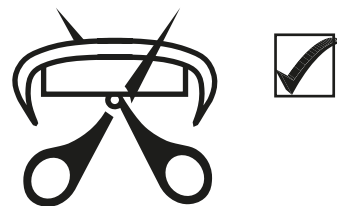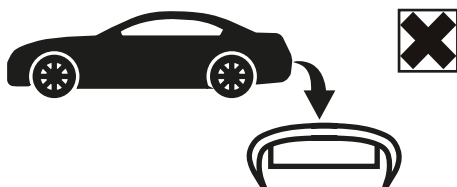


IMIOLA HAK-POL


96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

tel. +48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

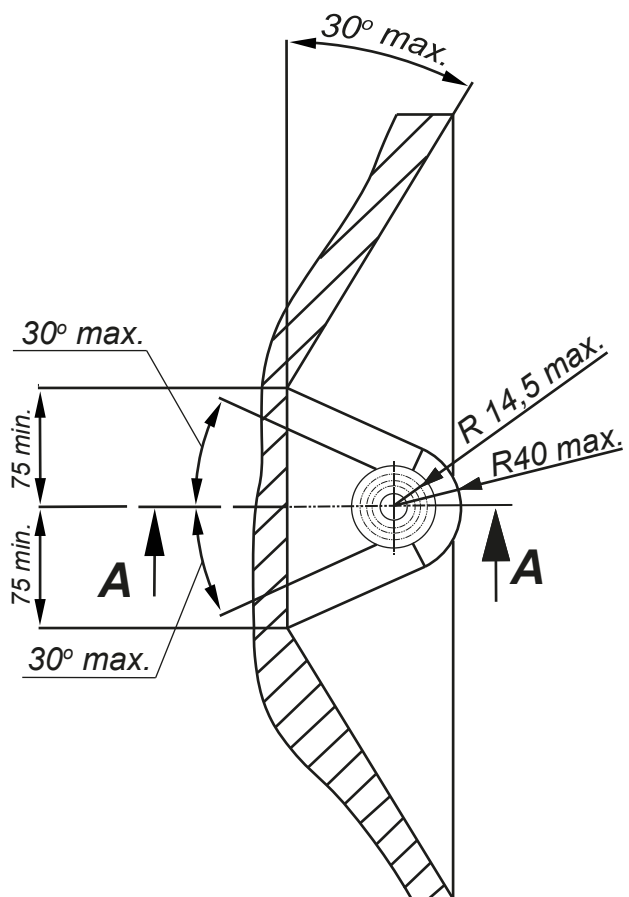

PRZEKRÓJ A-A

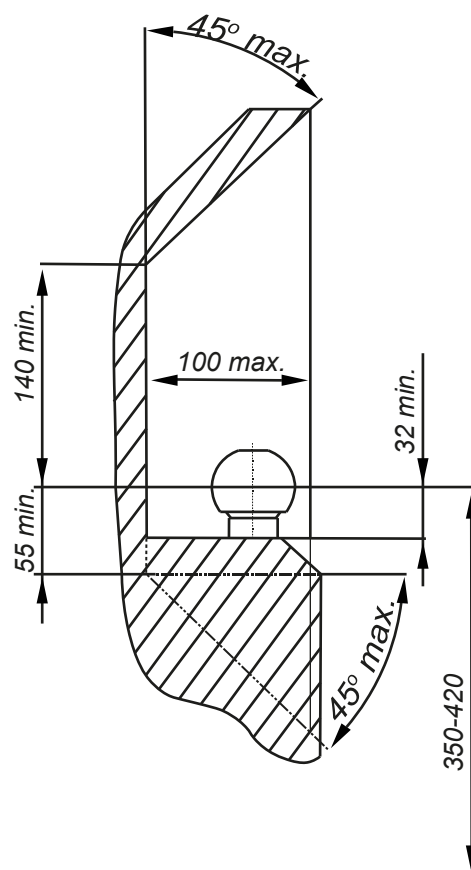


PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

F L'espace libre doit être garanti conformément à l'annexe VII, illustration de la réglementation 55.01 CE pour un poids total en charge autorisé du véhicule.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b abzugeben bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Moment skręcący dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



Śruba M12x1.25x50-8.8 ; Bolt
 Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer
 Podkł. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut
 Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer
 Podkł. okr. 13 ; Plain Washer


Śruba M12x35-8.8 ; Bolt






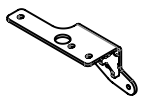





Śruba M12x1.25x50-8.8 ; Bolt
 Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer
 Podkł. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer


Śruba M12x70-8.8 ; Bolt

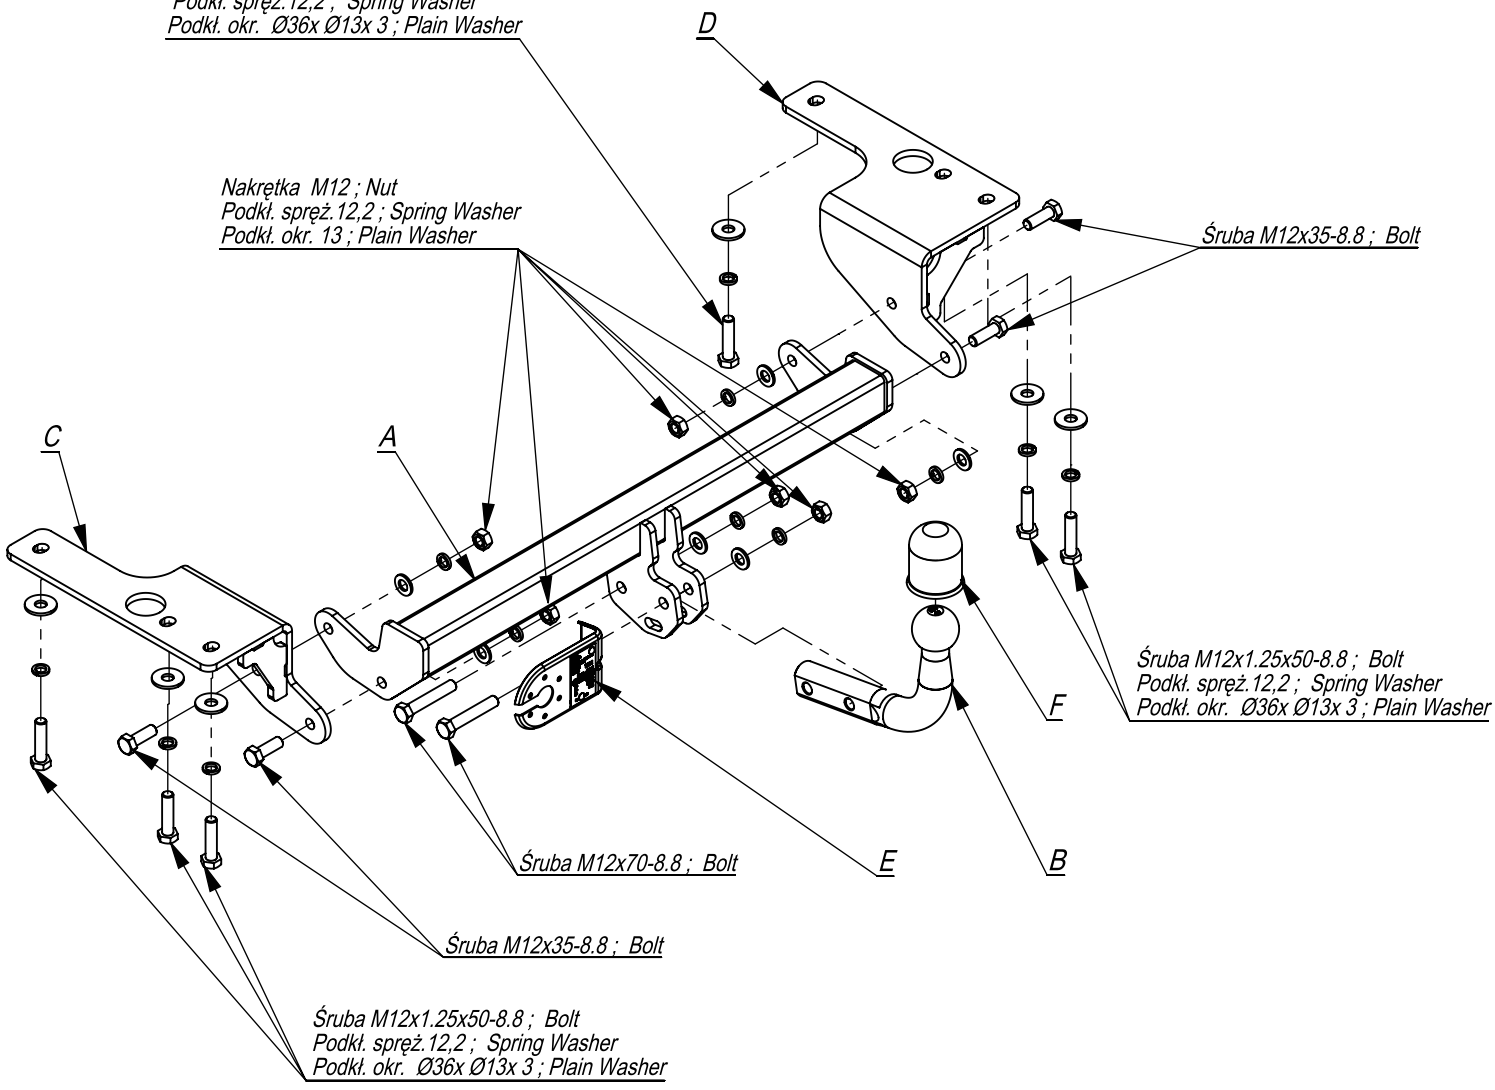Śruba M12x35-8.8 ; Bolt

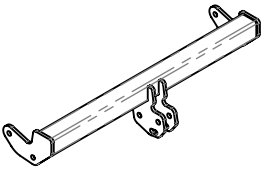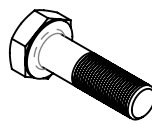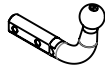Śruba M12x1.25x50-8.8 ; Bolt
 Podkł. spręż. 12,2 ; Spring Washer
 Podkł. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer



	A	x1		M12x1,25x50	6
				M12x70	2
				M12x35	4
	B	x1		M12	6
					Ø36xØ13x3
	C	x1		13	6
					12,2
	D	x1			
	E	x1			
	F	x1			

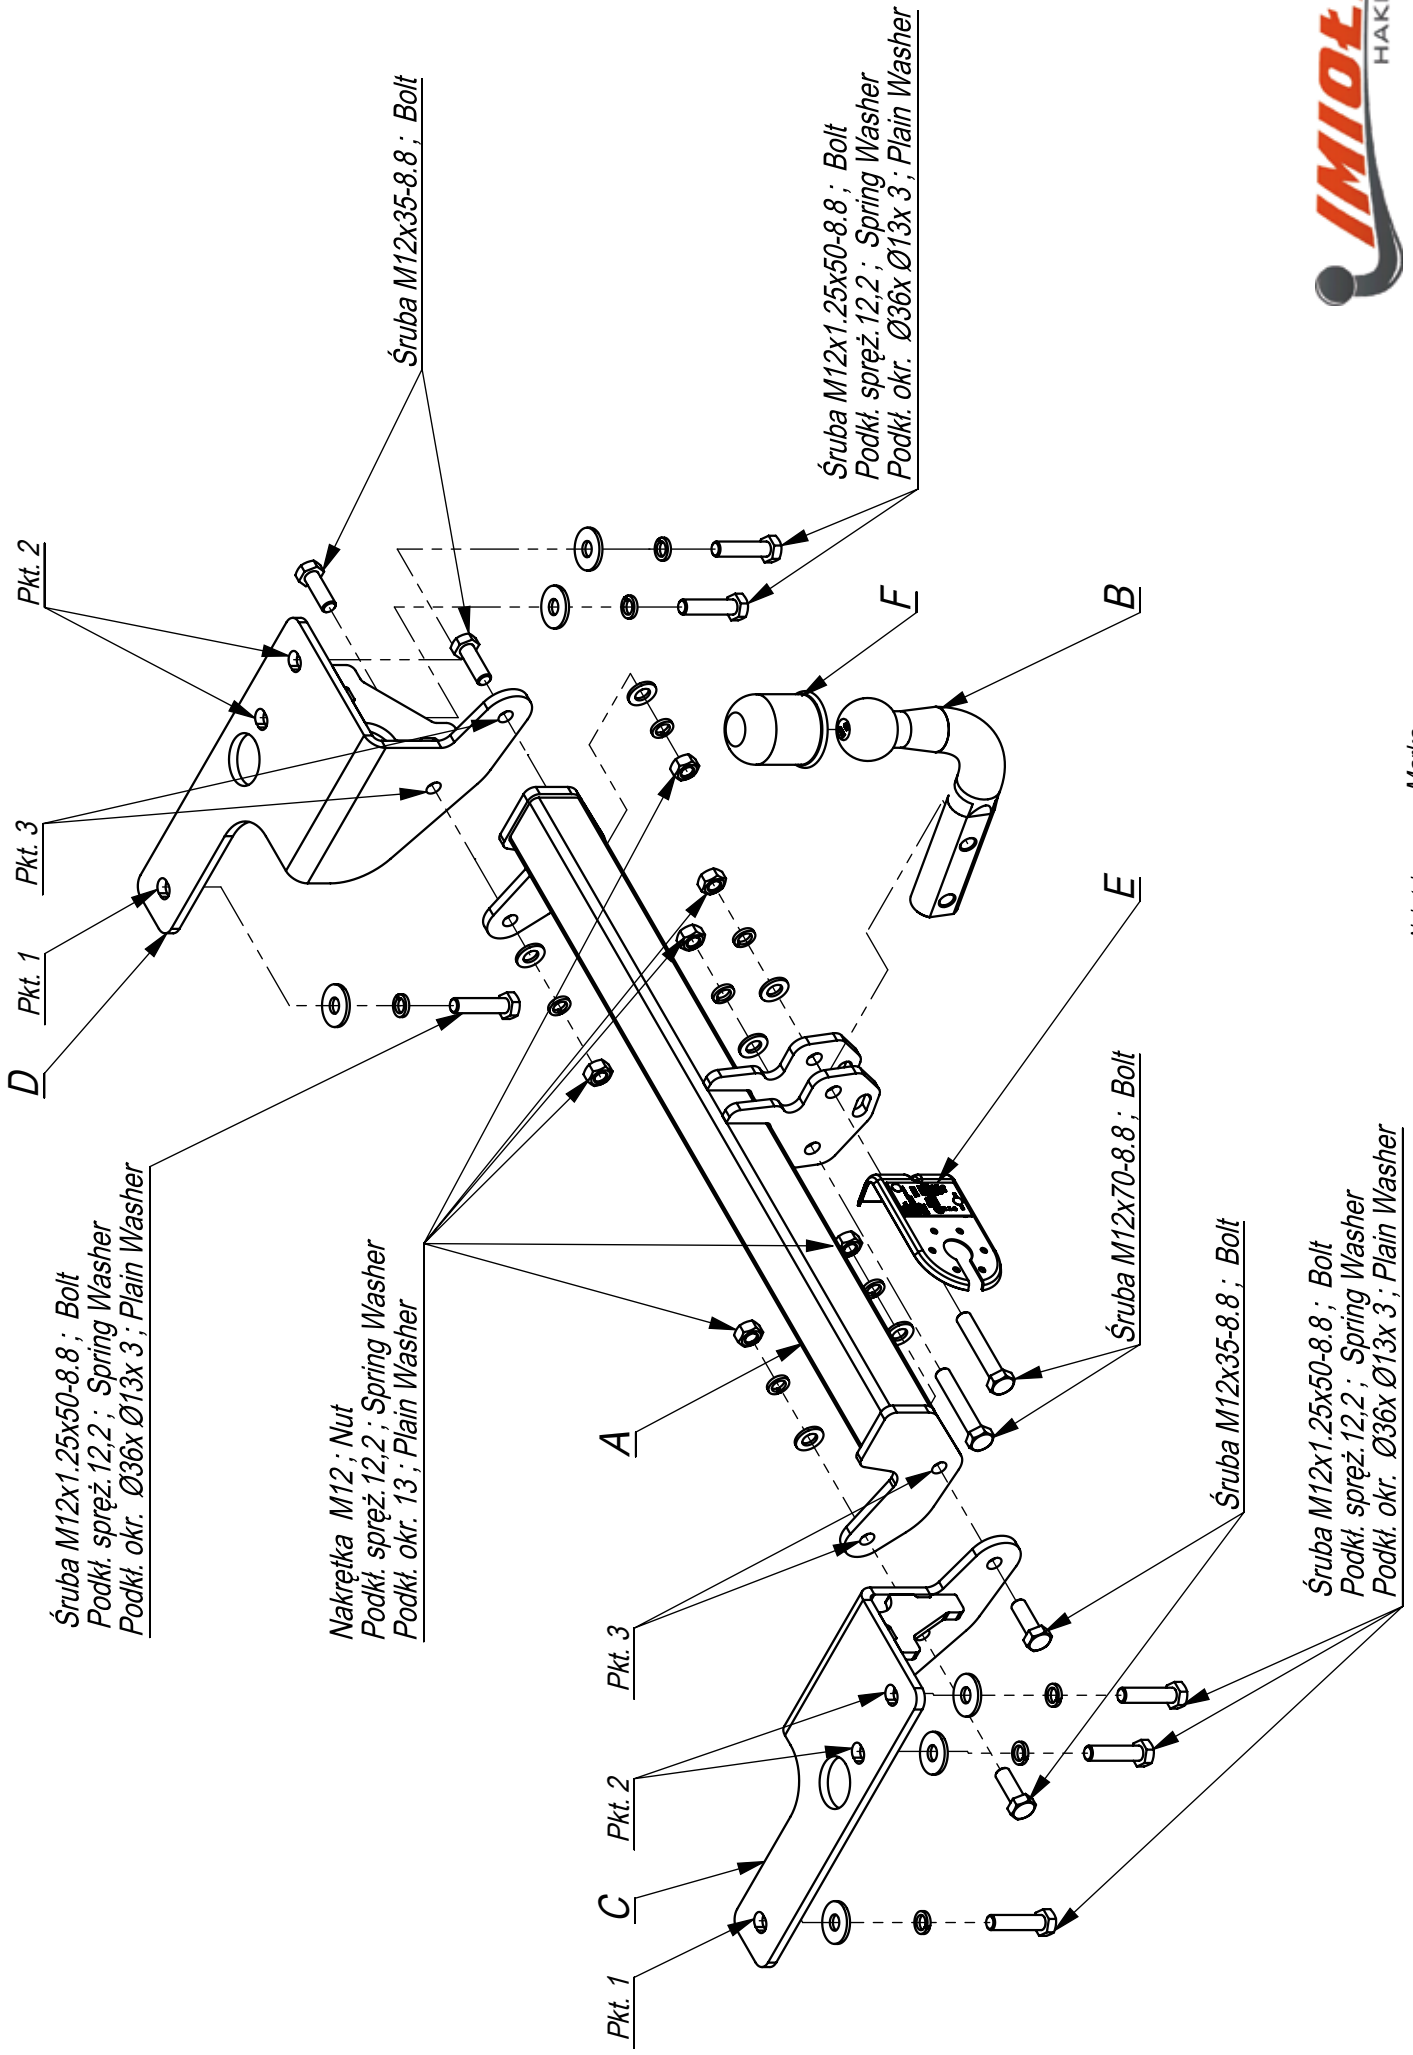

Śruba M12x1.25x50-8.8; Bolt
Podkl. spręż. 12,2; Spring Washer
Podkl. okr. Ø36x Ø13x 3; Plain Washer

Nakrętka M12; Nut
Podkl. spręż. 12,2; Spring Washer
Podkl. okr. 13; Plain Washer

Śruba M12x35-8.8; Bolt

Śruba M12x1.25x50-8.8; Bolt
Podkl. spręż. 12,2; Spring Washer
Podkl. okr. Ø36x Ø13x 3; Plain Washer

Śruba M12x70-8.8; Bolt

Śruba M12x35-8.8; Bolt

Śruba M12x1.25x50-8.8; Bolt
Podkl. spręż. 12,2; Spring Washer
Podkl. okr. Ø36x Ø13x 3; Plain Washer



- Odkręcić osłonę plastikową w tylnej części samochodu oraz ucho holownicze z lewej stronie.
- Przykręcić elementy haka C i D do podłużnic samochodu śrubami M12x1,25x40 8.8 (pkt 1).
- Przykręcić belkę zaczepu A do elementów C i D śrubami M12x35 8.8 (pkt 2).
- Wykonać w zderzaku wycięcie na łapki kuli. Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego śrubami M12x70 8.8 (pkt 3)..
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Podłączyć instalację elektryczną.

- Unscrew the plastic shield in the rear part of the car and towing eye from the left.
- Screw the elements C and D to the metal clamps with bolts M12x1,25x40 8.8 (point 1).
- Screw the the main bar A to the elements C and D with bolts M12x35 8.8 (point 2).
- Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8 (point 3).
Cut out the fragment in the bumper to place the handles of the ball.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Connect the electric wires.

